

Nie pomył napinaczy

Istnieje ryzyko, że rolki napinaczy INA "531 0252 30" i "531 0525 30" mogą być ze sobą pomyłone. Nie tylko numery referencji są do siebie podobne. Wizualnie istnieje bardzo mało różnic pozwalających na odróżnienie obu rolek. Odmienne są jedynie wskaźniki obu rolek napinaczy i ich ustawienia.

Z perspektywy technicznej jednak oba urządzenia bardzo się różnią. Rolka napinacza "531 0252 30" ma większą siłę napinającą i zakres zastosowania niż rolka napinacza "531 0525 30".

Zamiana rolek napinacza może prowadzić do drgań i spowodować przeskakiwanie paska rozrządu. Może to spowodować uszkodzenia silnika.

Przed montażem rolki napinacza należy upewnić się czy numer części jest poprawny. Z uwagi na podobieństwo numerów zachodzi podwyższone ryzyko pomylenia tych dwóch komponentów.

Należy stosować się do zaleceń producenta pojazdu!

Dane pojazdu:

Seat: Arosa, Cordoba, Ibiza II, Ibiza III, Ibiza IV, Inca

Škoda: Felicia I, Felicia II, Octavia

VW: Bora, Caddy II, Fox, Golf III, Lupo, Polo, Vento

Silnik: 1.0, 1.0i, 1.3, 1.4, 1.4i, 1.6, 1.6i, 1.9 TDI

Nr. Ref: "531 0252 30", "531 0525 30"

Foto: Charakterystyczne różnice pomiędzy rolkami napinacza "531 0252 30" (po lewej) i "531 0525 30" (po prawej)

